

変更前(令和3年2月25日付原規規発第2102254号にて認可)

\*サイディングは熱伝導に優れた鉄鋼材で構成されていることから、外側  
□と内側の□は均一に昇温することと、壁面温度の評価  
式には建物壁の面積あたりの熱容量  $C_v$  を使用していることから、□  
□と□の合計からの壁面面積当たりの質量  $100\text{kg/m}^2$  を用  
熱対象として適用した。ロックウール吸けの熱容量は考慮しない事とし、  
保守的に評価した。

鉄筋、シャッタ □、屋根 □、ガラリ部 □  
△ : 450°C (出典: 建築火災のメカニズムと火災安全設計 (自重(長期荷  
重)に対して形状が認められない温度 (耐火材料温度))  
Exp. J □ : 700°C (出典: ステンレス協会 HP)  
※ Exp. J の記述シートについては、閉じ込め性能を維持することを確認し  
た。

(3)-2 敷地外の火災

- 敷地外のタンクローリーの火災は、敷地内の火災と同様に評価し判定する。
- 当社敷地の東側に隣接するニューカリ・デベロップメント株式会社の火災源  
(危険物屋外タンク貯蔵所)に最も近い当社加工施設の建物は、事業許可のと  
おり第1危険物処理所であり、火災源との距離は109mである。
- 本申請範囲の建物と敷地外の火災源の距離は109m以上であり、外壁温度が許  
容温度による危険距離が109mより小さいことを確認する。

(3)-3 敷地内の爆発

- 爆発源と対象建物①～⑥との間に影響を及ぼす障壁がある場合は、爆発の影響が  
及ばないものとする。
- 爆発源と建物との最近距離を、壁面距離として評価する。
- 危険物屋内距離 X(m)と壁面距離 1(m)を比較し、危険限界距離 < 壁面距離である  
ことを確認する。
- 事業許可別添紙-18で、主に危険物を取り扱う①-Aシリング洗浄棟、②-A第1  
危険物処理所、③第2危険物処理所の爆発に対する評価は、リスクが小さいこ  
とから、危険限界距離の代わりに保安距離\*、第一種設備距離\*\*を適用した。  
危険物の搬出入をする、①-Bシリング洗浄棟前室、②-B 第1危険物処理所前  
室についても、リスクが小さいことから、危険限界距離の代わりに保安距離、  
第一種設備距離を適用する。
- 保安距離：液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に定  
められている、周間にある保安物件に対しての距離
- 第一種設備距離：一般高圧ガス保安規則に定められている、第一種保安  
物件に対しての距離

変更後	変更理由
	<p>材料に係る記載内容を明確化するため。</p> <p>なお、適合性評価における影響がなく、加工施設の保全上支障のない変更である。</p> <p>*サイディングは熱伝導に優れた鉄鋼材で構成されていることから、外側□と内側の□は均一に昇温することと、壁面温度の評価式には建物壁の面積あたりの熱容量 <math>C_v</math> を使用していることから、□と□の合計からの壁面面積当たりの質量 <math>100\text{kg/m}^2</math> を用熱対象として適用した。ロックウール吸けの熱容量は考慮しない事とし、保守的に評価した。</p> <p>鉄筋、シャッタ □、屋根 □、ガラリ部 □ △ : 450°C (出典: 建築火災のメカニズムと火災安全設計 (自重(長期荷重)に対して形状が認められない温度 (耐火材料温度)) Exp. J □ : 700°C (出典: ステンレス協会 HP) ※ Exp. J の記述シートについては、閉じ込め性能を維持することを確認した。</p> <p>(3)-2 敷地外の火災</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>敷地外のタンクローリーの火災は、敷地内の火災と同様に評価し判定する。</li> <li>当社敷地の東側に隣接するニューカリ・デベロップメント株式会社の火災源(危険物屋外タンク貯蔵所)に最も近い当社加工施設の建物は、事業許可のとおり第1危険物処理所であり、火災源との距離は109mである。</li> <li>本申請範囲の建物と敷地外の火災源の距離は109m以上であり、外壁温度が許容温度による危険距離が109mより小さいことを確認する。</li> </ul> <p>(3)-3 敷地内の爆発</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>爆発源と対象建物①～⑥との間に影響を及ぼす障壁がある場合は、爆発の影響が及ばないものとする。</li> <li>爆発源と建物との最近距離を、壁面距離として評価する。</li> <li>危険物屋内距離 X(m)と壁面距離 1(m)を比較し、危険限界距離 &lt; 壁面距離であることを確認する。</li> <li>事業許可別添紙-18で、主に危険物を取り扱う①-Aシリング洗浄棟、②-A第1危険物処理所、③第2危険物処理所の爆発に対する評価は、リスクが小さいことから、危険限界距離の代わりに保安距離*、第一種設備距離**を適用した。</li> <li>危険物の搬出入をする、①-Bシリング洗浄棟前室、②-B 第1危険物処理所前室についても、リスクが小さいことから、危険限界距離の代わりに保安距離、第一種設備距離を適用する。</li> <li>保安距離：液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に定められている、周間にある保安物件に対しての距離</li> <li>第一種設備距離：一般高圧ガス保安規則に定められている、第一種保安物件に対しての距離</li> </ul>

変更対象を黒文字下線もしくは赤線用い、変更箇所を赤文字下線もしくは赤線用い表示す。

### 設工認上のスラット材の記載について

#### 1. 『主要な構造材の仕様表』の記載について

『主要な構造材の仕様表』シャッタの代表部材はすべてレール部の鋼材である  としていた。

スラット材は主要な構造材の中の鋼材で読めると考えていいた。

(例：4次申請書：p74)

(3) 本体及び前室

1-k. 鉄扉及びシャッタ交換

鋼材：板厚  mm

(鋼材は、鉄扉の場合、扉の板材、シャッタの場合、シャッタ両サイドのレールの部材、板厚は、鉄扉の場合、扉の板材、シャッタの場合、スラット部を示す)

これは以下を意図して記載した。

(1) 鋼材

コロン記号「：」の前にある鋼材とは、鉄扉およびシャッタ全体の材料を示しており、鋼板であるシャッタのスラット材も含んでいる。

レール部材については、 であることを特定するため、「鋼材は、… シャッタ両サイドのレールの部材、… を示す」との記載で明確化した。

(2) 板厚

シャッタのスラット部の板厚が  mm であることを特定するため、「板厚は、… シャッタの場合、スラット部を示す」との記載で明確化した。

上述の通り、スラット材は鋼材、 mm として読み取れるものと考えていたが、記載として、板厚はスラット材、レール材は  と分けて記載することはわかりにくくないと判断し、より分かりやすい記載として、スラット材の材料も合わせて記載することとした。



(変更後)

(3) 本体及び前室

1-k. 鉄扉及びシャッタ交換

鉄扉板材：板厚  mm

シャッタレール部：

シャッタスラット部：板厚  mm

## 2. 『主要な構造材の仕様表』以外の記載

『主要な構造材の仕様表』以外の部分でも、『主要な構造材の仕様表』の記載の考え方と同様に、シャッタの代表部材として、レール部の材料を記載していた。

## (1) 建物の各部位の仕様表（例：p86 表イ建-3）

表イ建-3 工場棟転換工場 建物の各部位の仕様表 (7/7)						
建物名 称	層	境界位置	部位	材質	主な寸法(mm) 厚t、高h	図番号 工事 内容
工 場		シャッタ、鉄扉 (S-通り) (13-145)	外壁 第2種等級耐候性 火災区画遮界 自重等防護	シャッタ (SS-70) 鉄扉 (SD-09)		図イ建-9、図イ建-12 図イ建-9、図イ建-12 交換

## (2) 工場棟、放射線管理棟、付属建物 建具表（例：p625 図イ建-12）

名 称	工場棟、放射線管理棟、付属建物 建具共
規 格	図イ建-12
規 格	—

## (3) 建物の各部位の有する安全機能（例：p902）

表1-3-1 建物の各部位の有する安全機能（転換工場） (7/7)

シャッタ (SS-70) 鉄扉 (SD-09)	
----------------------------	--

上記（1）～（3）から、いずれも板厚とセットになって記載されている。板厚はスラット材、レール材は□と分けて記載することはわかりにくくないと判断し、より分かりやすい記載として、スラット材の材質を記載することとした。



(変更後)

表イ建-3 工場棟転換工場 建物の各部位の仕様表 (7/7)						
建物名 称	層	境界位置	部位	材質	主な寸法(mm) 厚t、高h	図番号 工事 内容
工 場		シャッタ、鉄扉 (S-通り) (13-145)	外壁 第2種等級耐候性 火災区画遮界 自重等防護	シャッタ (SS-70) 鉄扉 (SD-09)		図イ建-9、図イ建-12 図イ建-9、図イ建-12 交換
図イ建-12 建物の各部位の有する安全機能（転換工場） (7/7)						
規 格	図イ建-12	—				
規 格	—					

表1-3-1 建物の各部位の有する安全機能（転換工場） (7/7)

シャッタ (SS-70) 鉄扉 (SD-09)	
----------------------------	--

### 3. 添付説明書での記載

添付説明書においても、『主要な構造材の仕様表』の記載の考え方と同様に、シャッタの代表部材として、レール部の材料を記載していた。

#### (1) 添付説明書ー建1 火災等による損傷の防止に関する説明書

この添付説明書では、内部火災に対し、火災区域外への影響評価として、火災区域ごとに全可燃性物質の燃焼を想定し、等価火災時間が障壁耐火時間を超えないことを確認しているものである。

シャッタに対しては、火災影響を受ける面となるスラット材の材質と板厚が対象となる。

このための記載として、添説建 1-4 表に以下の記載がある (p1031)。

ここで、耐火時間の評価対象はスラット材であるので、板厚はスラット材、レール材は [ ] と分けて記載することはわかりにくくないと判断し、より分かりやすい記載として、スラット材の材質を記載することとした。

添説建1-4表 火災区域の構造毎の耐火時間 (1/6)

火災区域	耐火構造物	材質	厚さ	耐火時間	出典 <sup>1)</sup>
	シャッタ			1時間耐火	建設省告示第1369号



(変更後)

添説建1-4表 火災区域の構造毎の耐火時間 (1/6)

火災区域	耐火構造物	材質	厚さ	耐火時間	出典 <sup>1)</sup>
	シャッタ			1時間耐火	建設省告示第1369号

なお、[ ] は [ ] に分類される鋼材である。[ ] は p1033 に示す通り、板厚 [ ] mm で 1 時間耐火が成立する。このため、[ ] も 厚さ [ ] mm で 1 時間耐火が成立する

#### ● [ ] の耐火時間 (p1033 より)

火災区域	耐火構造物	材質	厚さ	耐火時間	出典 <sup>1)</sup>
A2	ダンパ			1時間耐火	建設省告示第1369号

(2) 添付説明書ー建5 火災等による損傷の防止に関する説明書

ここでは、外部火災に対し、対象の評価温度  $T(^{\circ}\text{C})$  が許容温度を超えないことを確認しているものである。

シャッタに対しては、火災影響を受ける面となるスラット材の材質と板厚が対象となる。

温度の評価対象はスラット材であるので、板厚はスラット材、レール材は [ ] と分けて記載することはわかりにくくと判断し、より分かりやすい記載として、スラット材の材質を記載することとした。

なお、スラット材である [ ] は [ ] に分類される鋼材である。 [ ] の許容温度は  $450^{\circ}\text{C}$  であり、スラット材を [ ] としても許容温度は変わらない (p2077)。

●鋼材の許容温度 (p2077 より)

鉄扉、シャッタ [ ]、屋根 [ ] :  
 $450^{\circ}\text{C}$

既設シャッタのスラット部は [ ] 相当材であることから、新設、交換対象のシャッタスラット材である [ ] と併記する。



(変更後)

鉄扉 [ ]、シャッタ [ ]、屋根 [ ]  
[ ] :  $450^{\circ}\text{C}$

(3) 添付説明書ー建9 航空機落下に伴う火災による損傷防止に関する説明書

ここでは、航空機落下による火災からの輻射強度に対する評価を基づく建物壁、鉄扉、シャッタ、エキスパンションジョイント、屋根の温度を算出し、許容温度と比較することにより、健全性を確認している。

シャッタに対しては、火災影響を受ける面となるスラット材の材質と板厚が対象となる。

温度の評価対象はスラット材であるので、板厚はスラット材、レール材は [ ] と分けて記載することはわかりにくくと判断し、より分かりやすい記載として、スラット材の材質を記載することとした。

なお、スラット材である [ ] は [ ] に分類される鋼材である。 [ ] の許容温度は  $450^{\circ}\text{C}$  であり、スラット材を [ ] としても許容温度は変わらない。なお、 [ ] はダンパに用いられており、航空機落下

で許容温度 450°Cとして評価されている (p2222)。

P2208 の許容温度の記載については、既設シャッタのスラット部は [ ] 相当材であることから、新設、交換対象のシャッタスラット材である [ ] 材と併記する。

●鋼材の許容温度 (p2208)

⑥ 鉄扉/シャッタ

- ・ 鉄扉、シャッタについては、[ ] m 厚みのステンレス鋼（許容温度：700°C）と比較して、許容温度が低い鋼板 ([ ] m 厚み) を評価した。鉄扉、シャッタは、自重以外の外力を受けないため鋼板の自重（長期荷重）に対して変形が認められない450°C(出典)を許容温度とした。



(変更後)

- ・ 鉄扉、シャッタについては、[ ] m 厚みのステンレス鋼(許容温度:700°C)と比較して、許容温度が低い鋼板 ([ ] m 厚み) を評価した。鉄扉、シャッタは、自重以外の外力を受けないため鋼板の自重（長期荷重）に対して変形が認められない 450°C(出典)を許容温度とした。

#### 4. 耐竜巻性について

シャッタの耐竜巻評価としては、メーカー仕様により、単位面積当たりの短期許容荷重(Pa)に対し、単位面積当たりのF1竜巻荷重(Pa)の設計比を評価している(p1624)。

##### ●シャッタの竜巻評価 (p1624)

添説建3-II.4.2-1表 局部評価

	単位面積当たりの 短期許容荷重 (Pa)	単位面積当たりの F1竜巻荷重 (Pa)	検定比	評価
屋根				○
壁(サイディング)				○
壁(鉄板)				○
壁(ALC板)				○
シャッタ				○
外気導入カバー				○
鉄扉				○

\*1:添付説明書-建3-II付録4 参照

\*2:添付説明書-建3-II付録5 参照 (屋根固定荷重を考慮した値)

\*3:添付説明書-建3-II付録5 参照

\*4:添付説明書-建3-II付録7 参照

(添付説明書-建3-II付録7と添付説明書-建3-II付録8の比較より)


\*5:添付説明書-建3-XI. 工場棟鉄扉説明書 参照

\*6:メーカー仕様による (既存シャッタを交換することで補強)

注) 表記の検定比は、建物の外殻を構成する屋根、外壁、建具等の各部におけるF1竜巻荷重に対する短期許容荷重の比の最大値を示す。ただし、構成各部の評価の過程において、検定比がF1竜巻荷重時の発生応力度に対する許容応力度で計算されている場合は、短期許容荷重は載荷されているF1竜巻荷重を検定比で割り戻す(短期許容荷重=F1竜巻荷重/検定比)ことで算出した。

なお、評価では、許容応力(F値)として、以下を用いている。

##### ●シャッタ材の許容応力について

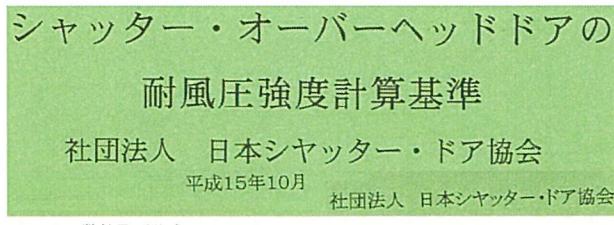

##### 2. 2 数値及び公式

シャッタースラットの耐風圧強度計算基準に使用する数値及び公式

###### (1) スラットの材質と許容応力度(短期)

スチール  $F = 235 \text{ N/mm}^2$  (2. 1)

ステンレス  $F = 235 \text{ N/mm}^2$  (2. 2)

今回、シャッタガードを用いずに、シャッタ単独で耐竜巻性を持たせる場合、強度評価上、シャッタ材質の許容応力度として  $F=235\text{N/mm}^2$  を用いていることを明確化するため、添付資料の記載を以下のとおり変更する。

(変更前)

添説建 3-II.4.2-1 表 局部評価

	単位面積当りの 短期許容荷重 (Pa)	単位面積当りの F1 竜巻荷重 (Pa)	検定比	評価
屋根				○
壁 (サイディング)				○
壁 (鉄板)				○
壁 (ALC 板)				○
シャッタ				○
外気導入カバー				○
鉄扉				○

\*1 : 添付説明書-建 3-II 付録 4 参照

\*2 : 添付説明書-建 3-II 付録 5 参照 (屋根固定荷重を考慮した値)

\*3 : 添付説明書-建 3-II 付録 5 参照

\*4 : 添付説明書-建 3-II 付録 7 参照

(添付説明書-建 3-II 付録 7 と添付説明書-建 3-II 付録 8 の比較より)

\*5 : 添付説明書-建 3-XI. 工場棟鉄扉説明書 参照

\*6 : メーカー仕様による (既存シャッタを交換することで補強)



(変更後)

添説建 3-II.4.2-1 表 局部評価

	単位面積当りの 短期許容荷重 (Pa)	単位面積当りの F1 竜巻荷重 (Pa)	検定比	評価
屋根				○
壁 (サイディング)				○
壁 (鉄板)				○
壁 (ALC 板)				○
シャッタ				○
外気導入カバー				○
鉄扉				○

\*1 : 添付説明書-建 3-II 付録 4 参照

\*2 : 添付説明書-建 3-II 付録 5 参照 (屋根固定荷重を考慮した値)

\*3 : 添付説明書-建 3-II 付録 5 参照

\*4 : 添付説明書-建 3-II 付録 7 参照

(添付説明書-建 3-II 付録 7 と添付説明書-建 3-II 付録 8 の比較より)

\*5 : 添付説明書-建 3-XI. 工場棟鉄扉説明書 参照

\*6 : メーカー仕様による (既存シャッタを交換することで補強)

シャッタの許容応力は  $235\text{N/mm}^2$  を用いることとする。

参考文献:「シャッター・オーバーヘッドドアの耐風圧強度計算基準」

社団法人 日本シャッター・ドア協会 平成 15 年 10 月

## 5. まとめ

シャッタの材質について 4 次申請の設工認における記載について検討を実施した。  
その結果、スラット部の材質と板厚が評価対象であるにもかかわらず、材質について、  
代表部材であるレール部の材質を記載することはわかりにくいと考え、材質、板厚とも  
にスラット部の記載に統一することとした。  
なお、6 次申請についても 4 次申請と同様の状況であることから、同様の対応とする。

以 上

### 設工認における壁貫通部に関する記載について

#### 1. 壁貫通部に求められる要求事項

壁には配管、ダクト、電線を通過させる必要があり、貫通部が設けられている。

当該壁が防火区画を構成する壁である場合、貫通部からの延焼防止の措置が必要であるため、貫通部に耐火シール等の措置が必要である。

#### 2. 設工認における壁貫通部の要求事項

設工認における貫通部の要求事項としては、耐火性の観点から以下のとおり定められている（4次設工認から抜粋）。

火災区域間の延焼を防止するため、電力用、計測用及び制御用ケーブルは、防火壁の貫通部に耐火シールを施工する設計とする。（5-19）

[4.3-建 7]火災区域間の延焼を防止するために、工場棟転換工場、工場棟成型工場、工場棟組立工場、第2核燃料倉庫、容器管理棟、放射線管理棟、放射線管理棟前室及び除染室・分析室において、電力用、計測用及び制御用ケーブルが貫通する壁には、建築基準法施行令第百二十九条の二の五第一項第七号に基づき、国土交通大臣の認定を受けた耐火シールを施工する

#### 3. 設工認における壁貫通部の検査について

新設壁の火災区域を構成する壁に関し、新規制における貫通部の要求を満足していることを確認すべく、以下のとおり検査することとしている（表1-3-7 付属建物放射線管理棟前室の検査の方法(p574)7-a.放射線管理棟前室 新設貫通部に関する記載抜粋）。

表1 貫通部に関する検査について

検査の項目		検査の方法	判定基準
検査⑨	材料	電力用、計測用及び制御用ケーブルが貫通する壁の貫通部に施工した耐火シールの材質を施工業者の品質記録により確認する。	耐火シールの材質が国土交通大臣の認定を受けた耐火シールが施工されていること。
	配置	電力用、計測用及び制御用ケーブルが貫通する壁の貫通部の配置を施工業者の品質記録により確認する。	貫通部の配置が申請内容のとおりであること。

#### 4. 設工認における貫通部の配置について

貫通部の検査としては、貫通部に耐火シールが施工されていることを確認するが、その貫通部の検査にあたり、火災区域を構成する壁（以降、耐火壁と称す）を明確にする必

要がある。尚、耐火壁に対する貫通部の位置については、設工認申請時点では耐火壁に対する概略位置として印（●：配線貫通部、■：配線及び配管貫通部）を記載している。

この印は次の基準に従って付けることとしている。

- ・ 火災区域境界を構成する新設壁であること
- ・ 概略の位置がわかるようにすること。

#### 5. 設工認と施工の貫通部の相違について

4次申請 p606（図イ建-6 工場棟、放射線管理棟、付属建物火災区域（1階））では、廃棄物一時貯蔵所と放射線管理棟前室（火災区域 E1 と E3 の境界）の貫通孔を赤い●印で示している。

しかし実際には、貫通部がある壁の位置が異なっていた。

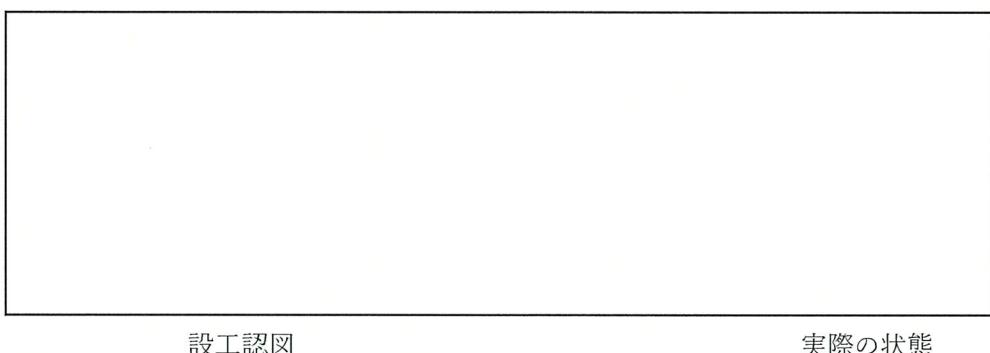


図 1 廃棄物一時貯蔵所と放射線管理棟前室の貫通部の位置について

図 1 の事例では、設工認上、廃棄物一時貯蔵所と放射線管理棟前室にまたがる貫通孔が存在することを示すため、印を打ったものである。

しかし、廃棄物一時貯蔵所と放射線管理棟前室の境界壁は既設であるので、実際には新設の前室側に印をつけることが正しい。

また、既設壁ではあるものの、今回の工事に伴い、当該新設壁と関連して貫通孔を設ける既設壁（廃棄物一時貯蔵所）の壁についても印をつけることとする（図 2）。

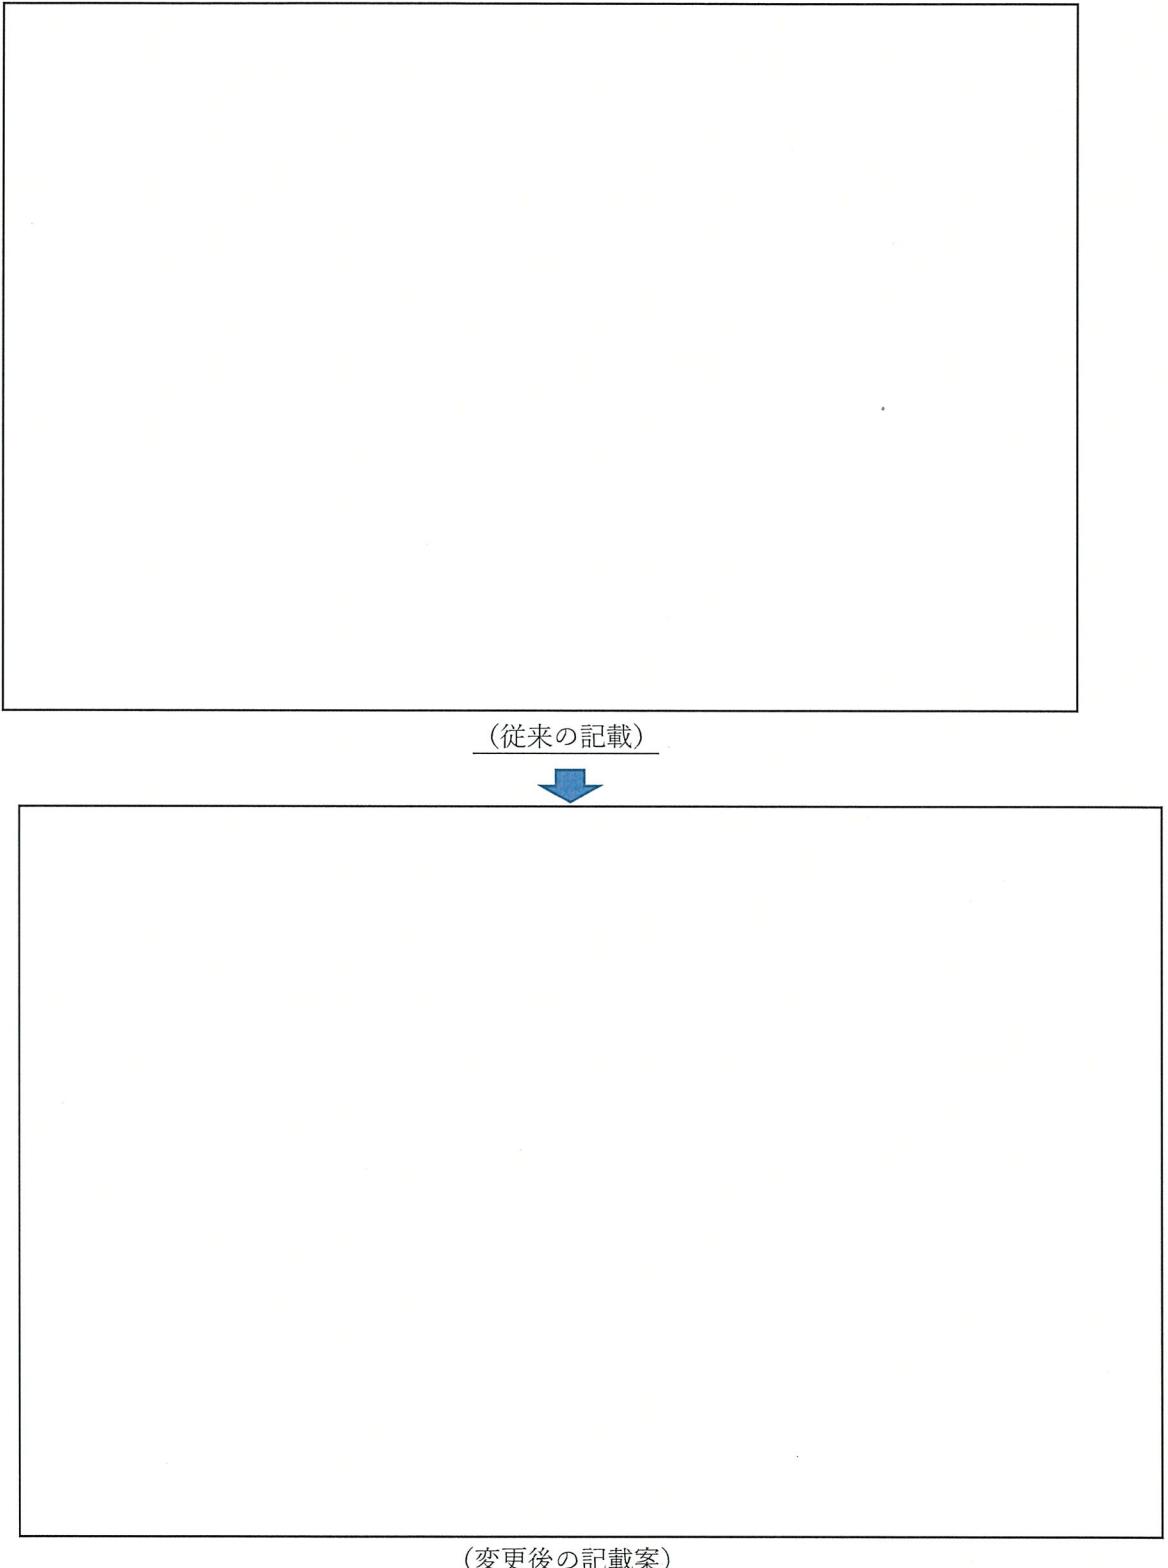


図 2 設工認図上の貫通部の記載変更案

6. 今回の変更に関する影響について

今回の変更について適合性への影響について表 2 に示す。今回の変更は貫通部位置の記載の適正化であり、適合性への影響はない。

7. 今回の事例の原因について

(1) 設計・施工段階

壁貫通部の施工について、貫通部を示す施工図面と設工認図面の照合を行ったが、設工認図は廃棄物一時貯蔵所から放射線管理棟前室に至る貫通部が存在することを概略で示しているものであるので、施工図面の承認プロセス\*の中で問題ないと判断されたものである。

\*当時の当社の施工図面の承認プロセスは、設工認申請書との整合の観点を含め、設備技術課の関係者のレビューを受けたうえで、設備技術課長が承認するとしていた。

図 3 貫通孔を示す施工図（抜粋）

## (2) 検査段階

当社の使用前事業者検査での検査要領書では、設工認と同じ図面が添付されている。

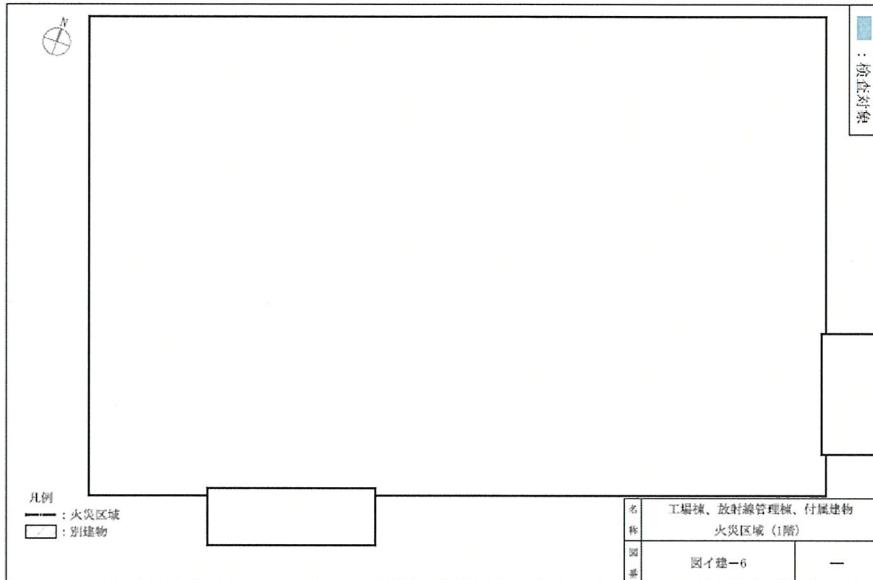


図 4 使用前事業者検査要領書より抜粋

## ●検査項目（配置）

配置の検査では下記のとおり、壁貫通部の位置を確認することとなっていた。しかし、施工図との相違があったが、設工認の印は概略位置であることから、廃棄物一時貯蔵所と放射線管理棟前室をまたぐ貫通孔という意味で解釈できると判断し、検査を合格としていた。

## 3. 検査項目及び判定基準

検査番号	検査項目	検査対象	検査方法	判定基準	備考
9B-3-3	配置	貫通部	電力用、計測用、制御用ケーブルが貫通する壁の貫通部の配置を施工業者の品質記録により確認する。	貫通部の配置が申請内容のとおりであること。	

## 8. 貫通部に関する観点における総チェックについて

今回、上述の設工認記載基準に従って、適切な壁に貫通部の概略位置が示されているかどうかについて再確認を実施した。

記載基準を再掲する。

- ・ 火災区域境界を構成する新設壁であること
  - ・ 概略の位置がわかるようにすること。
- (● : 配線貫通部、■ : 配線及び配管貫通部)

再確認の結果、放射線管理棟前室以外に、上記の記載基準から逸脱するような事例はなかった。

放射線管理棟前室の貫通部についての設工認上の表記については、新設壁に対しての正しい位置に印を打つこととする。

また、既設壁ではあるものの、今回の工事に伴い、当該新設壁と関連して貫通孔を設ける既設壁（廃棄物一時貯蔵所）の壁についても印をつけることとする。これらの変更を届け出ることとする。

添付 1 に当該箇所の新旧比較を示す。

以 上

表 2 (1/3) 火災区域図の貫通部の記載に関する適合性評価に対する影響評価

技術基準	設計番号 (表イ建-1 工場棟転換工場仕様表より抜粋)	評価
核燃料物質の臨界防止	- (該当なし)	- (核燃料を保持しておらず、臨界防止にも用いられないことから影響ない)
安全機能を有する施設の地盤	[5.1-建 1] 安全機能を有する施設を設置する建物・構築物は、自重及び通常時の荷重等に加え、耐震重要度分類の各分類に応じて算定する地震力が作用した場合においても、十分な支持性能を有する地盤に設置する。	- (貫通部とは直接関連しない)
地震による損傷の防止	[5.2.1-建 5] ・一次設計 ・建築基準法施行令第八十八条に規定される係数と耐震重要度分類第 1 類の割増し係数(1.5)を乗じて算出した地震力 (0.3G) を与えた場合の構造体を構成する各部の応力が基準等に定められた許容応力以下となる構造とする。 ・二次設計 ・建築基準法施行令第八十二条の三に規定される係数と耐震重要度分類第 1 類の割り増し係数(1.5)を乗じて算出した地震力 (1.5G) から求められる必要保有水平耐力を、建物全体の保有水平耐力が上回る構造とする。	今回の変更は貫通部の記載の適正化であり影響はない。 なお、貫通部は壁強度に影響を及ぼすものではなく影響はない。
津波による損傷の防止	[5.3-建 1] 事業許可に記載のとおり、基準津波の最大週上高さ 12.3m と比べて十分高い海抜約 30m~32m の高台に立地している。	- (立地上問題ない)
外部からの衝撃による損傷の防止 (竜巻) (F1 竜巻) (洪水)	[5.4.1-建 1](竜巻) ・F1 竜巻(最大風速 49m/s)の風圧力及び気圧差により建物に作用する水平方向の竜巻荷重に対し、工場棟転換工場本体及び前室の保有水平耐力が上回る構造とする。 ・工場棟転換工場本体及び前室の各部に対して、短期許容荷重が、上記 F1 竜巻の風圧力及び気圧差により作用する竜巻荷重を上回る構造とする。 [5.4.1-建 2](洪水) 事業許可に記載のとおり、北方約 2.5km 離れた低地を流れる久慈川の氾濫の影響のおそれのない海抜約 30m ~32m の高台に立地している	今回の変更は貫通部の記載の適正化であり影響はない。 なお、貫通部は壁強度に影響を及ぼすものではなく影響はない。
(凍結) (降水)	- (該当なし)	- (立地上問題ない)
(積雪)	[5.4.1-建 4](降水) 降水時に建物内への雨水の流入を防止する。 ・鉄扉及びシャッタの外側に勾配を設け雨水の流入を防止 [5.4.1-建 5](積雪) 茨城県建築基準法等施行細則第 16 条の 4 に基づき、建物全体が積雪 30cm の短期荷重に対し屋根の耐荷重が上回ること、また、屋根は約 60cm 相当の積雪に耐える実力を有することを確認した。	- (貫通部による凍結への影響はない) 今回の変更は貫通部の記載の適正化であり影響はない。 なお、貫通部は耐火シールを施しており、雨水の侵入を防止できる。
(落雷) (地滑り)	- (該当なし)	今回の変更は貫通部の記載の適正化であり影響はない。 なお、貫通部は壁強度に影響を及ぼすものではなく影響はない。
	[5.4.1-建 6](地滑り) 事業許可に記載のとおり、東海村洪水・土砂災害ハザードマップに基づく土砂災害の発生のない場所に立地している。	- (貫通部への落雷の影響はない) - (立地上問題ない)

表 2 (2/3) 火災区域図の貫通部の記載に関する適合性評価に対する影響評価

技術基準	設計番号 (表イ建-1 工場棟転換工場仕様表より抜粋)	評価
外部からの衝撃による損傷の防止 (火山の影響) (生物学的事象)	[5.4.1-建 7](火山の影響) 表イ建-2 に示す工場棟転換工場の折板屋根は、降下火砕物(湿潤密度 1.2g/cm <sup>3</sup> )で約 10cm(約 60cm の積雪に相当)の短期荷重に対し屋根の耐荷重が上回る構造としている。 - (該当なし)	今回の変更は貫通部の記載の適正化であり影響はない。 なお、貫通部は壁強度に影響を及ぼすものではなく影響はない。  - (貫通部は耐火シールを施しており、生物学的事象への影響はない) - (立地上問題ない)
(森林火災)	[5.4.1-建 9](森林火災) 事業許可に記載のとおり、加工施設から最も近い雑木林まで約 400m 以上の離隔距離があり森林火災の影響のおそれのない場所に立地している。	
(航空機落下に伴う火災)	[5.4.2-建 1](航空機落下に伴う火災) また、航空機落下に伴う火災が発生したとしても、建物内部の設備に影響しないように外壁の損傷を防止する	今回の変更は貫通部の記載の適正化であり影響はない。 貫通部は耐火シールを施しており、火災による影響がないようにしている。
(外部火災・爆発、有毒ガス)	[5.4.2-建 2](外部火災・爆発、有毒ガス) 原子力発電所の外部火災影響評価ガイドに基づいて、敷地内外の火災・爆発に対し、建物外壁から火災・爆発源までの離隔距離を危険距離及び危険限界距離を上回るようにするか、火災・爆発源と外壁の間に影響を遮る障壁を置くようとする。	今回の変更は貫通部の記載の適正化であり影響はない。 貫通部は耐火シールを施しており、外部火災・爆発、有毒ガスへの影響がないようにしている。
(ダムの崩壊)	[5.4.2-建 3](ダムの崩壊) 事業許可に記載のとおり、加工施設の北方約2.5km離れた低地を流れる久慈川上流の竜神ダムの崩壊による浸水のおそれのない海拔約30m~32mの高台に立地している。	- (立地上問題ない)
(船舶の衝突)	[5.4.2-建 4](船舶の衝突) 事業許可に記載のとおり、船舶衝突のおそれのない海岸から約6km離れた場所に立地している。	- (立地上問題ない)
人の不法な侵入等の防止	[5.5.1-建 1] 以下の方策により、人の不法な侵入を防止する。 ・立入制限区域を設け、所定の出入口以外からの人の立ち入りを禁止する。 ・加工施設の建物は、表イ建-2 に示す主要な構造材、鉄扉(図イ建-9~12、14~17 参照)等の堅牢な障壁を有する。	- (貫通部による人の不法な侵入等への影響はない)
閉じ込めの機能	- (該当なし)	- (貫通部は耐火シールを施しており閉じ込め機能への影響はない)

表 2 (3/3) 火災区域図の貫通部の記載に関する適合性評価に対する影響評価

技術基準	設計番号（表イ建-1 工場棟転換工場仕様表より抜粋）	評価
火災等による損傷の防止	[4.3-建 1] 建築基準法第二条第九号の三で定める準耐火建築物の工場棟転換工場は、耐火構造又は不燃性材料を使用する。 [4.3-建 4] 工場棟転換工場各部は、原子力発電所の内部火災影響評価ガイドに基づいて、等価時間より長い耐火時間を確保する [4.3-建 5] 火災区域外への延焼防止のため、原子力発電所の内部火災影響評価ガイドを参考に防火壁、防火扉、防火シャッタを設置する。	今回の変更は貫通部の記載の適正化であり影響はない。 貫通部は耐火シールを施しており、火災による影響がないようにしている。
溢水による損傷の防止	- (該当なし)	- (評価対象ではない)
安全避難通路等	- (該当なし)	- (評価対象ではない)
安全機能を有する施設	- (該当なし)	- (評価対象ではない)
材料及び構造	- (該当なし)	- (評価対象ではない)
搬送設備	- (該当なし)	- (評価対象ではない)
核燃料物質の貯蔵施設	- (該当なし)	- (評価対象ではない)
警報設備等	- (該当なし)	- (評価対象ではない)
放射線管理施設	- (該当なし)	- (評価対象ではない)
廃棄施設	- (該当なし)	- (評価対象ではない)
核燃料物質等による汚染の防止	- (該当なし)	- (評価対象ではない)
遮蔽	- (該当なし)	- (評価対象ではない)
換気	- (該当なし)	- (評価対象ではない)
非常用電源設備	- (該当なし)	- (評価対象ではない)
通信連絡設備	- (該当なし)	- (評価対象ではない)
その他事業許可で求める仕様	[99-建 1] 更なる安全裕度の向上策として、耐震重要度分類第1類の工場棟転換工場は、静的地震力 3Ci に対して概ね弾性範囲とする。 [99-建 3] 更なる安全裕度の向上策として、F3 竜巻(最大風速 92m/s)に対し、工場棟転換工場本体に竜巻防護ラインを設定する。	今回の変更は貫通部の記載の適正化であり影響はない。 なお、貫通部は壁強度に影響を及ぼすものではなく影響はない。

変更前	変更後	記載の適正化 変更理由	記載の適正化 変更理由	
			判明箇所	未判明箇所

変更対象を黒文字下線もしくは赤文字下線で示す。